# Информация по монтажу для резьбовых



вставок врезных

# Монтаж вручную

#### 1. Сверление

Рассверлите старое отверстие сверлом род резьбу. При необходимости выполните раззенковку отверстия коническим зенкером.



# 2. Наворачивание резьбовой вставки на монтажный инструмент

Резьбовую вставку, с врезным наконечником или отверстием наверните вниз на монтажный инструмент и застопорите контргайкой. Для этого воспользуйтесь рожковым ключом.



### 3. Вворачивание резьбовой вставки

Вверните резьбовую вставку в отверстие. Резьбовая вставка сама нарежет внутреннюю резьбу. Монтажный инструмент имеет внешнюю шестигранную поверхность ¼", и его можно использовать с шуруповертом, ключом с трещоткой, головкой и т. п.



# 4. Выворачивание монтажного инструмента

Снова ослабьте рожковым ключом контргайки и выверните монтажный инструмент. Теперь резьба благодаря резьбовой вставке стала прочнее на износ и может выдержать большую нагрузку и вибрацию, чем прежняя резьба.



4. Выворачивание инструмента

#### Монтаж с помощью машины

#### 1. Сверление

Рассверлите старое отверстие сверлом род резьбу. При необходимости выполните раззенковку отверстия коническим зенкером.




### 2. Регулировка машины и позиционирование

Установите заготовку под машину. Отрегулируйте машины на глубину вворачивания. Вверните внешнюю гильзу таким образом, чтобы в начале вворачивания к гильзе прилегал упорный штифт, который захватит гильзу с собой при вворачивании. Наверните резьбовую вставку на 2-4 оборота на установочный винт.



### 3. Вворачивание резьбовой вставки

Машиной вверните резьбовую вставку в заготовку. Избегайте жесткой установки инструмента на заготовку, так как резьбовая вставка, заготовка или инструмент для вворачивания могут сломаться.

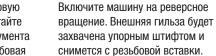





## Рекомендуемый диаметр сверления

		<b>Резьбовые вставки с врезным наконечником</b> цементированная сталь, оцинкованная				<b>Резьбовые вставки с врезными отверстиями</b> цементированная сталь, оцинкованная			
материал	Сплавы легких металлов	< 250 N/mm <sup>2</sup>							
	прочность на растяжение [H/мм²]	< 300 N/mm <sup>2</sup>				< 300 N/mm <sup>2</sup>			
			< 350 1	N/mm²			< 350 N	V/mm²	
				> 350 1	√mm²			> 350 N	I/mm²
	Латунь, цветные металлы, бронза			> 350 N/mm <sup>2</sup>				> 350 N	I/mm²
	Серый чугун	< 150 HB < 200				< 150 HB			
	твердость по Бринелю [НВ]			0 HB			< 20	0 HB	
			> 200 HB			> 200 HB			
внутренняя резьба D	M3 x 0,5	-	4,6 mm	4,7 mm	4,8 mm	4,6 mm	4,7	mm	4,8 mm
	M4 x 0,7	5,9 mm	6,0 mm	6,1 mm	6,2 mm	6,0 mm	6,1 mm		6,2 mm
	M5 x 0,8	7,2 mm	7,3 mm	7,5 mm	7,6 mm	7,4 mm	7,5 mm	7,6 mm	7,7 mm
	M6 x 1,0	8,8 mm	9,0 mm	9,2 mm	9,4 mm	9,3 mm	9,4 mm	9,5 mm	9,6 mm
	M8 x 1,25	10,8 mm	11,0 mm	11,2 mm	11,4 mm	11,1 mm	11,2 mm	11,3 mm	11,5 mm
	M10 x 1,5	12,8 mm	13,0 mm	13,2 mm	13,4 mm	13,1 mm	13,2 mm	13,3 mm	13,5 mm
	M12 x 1,75	14,8 mm	15,0 mm	15,2 mm	15,4 mm	15,0 mm	15,1 mm	15,2 mm	15,4 mm
	M16 x 2,0	18,8 mm	19,0 mm	19,2 mm	19,4 mm	19,0 mm	19,1 mm	19,2 mm	19,4 mm
	Коэффициент перекрытия	прибл. 60%	прибл. 50%	прибл. 40%	прибл. 30%	прибл. 80%	прибл. 70%	прибл. 60%	прибл. 50%

возм. необходима смазка

возм. необходима смазка